

ホーム分電盤の主幹漏電ブレーカ不要動作に関するお知らせ

日頃は弊社製品をご愛用頂きまして誠に有り難く、厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社が製造・販売致しました下記ホーム分電盤の主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
8機種におきまして、通常使用状態でごく稀に不要動作することが判明致しました。
弊社ホーム分電盤ご使用のお客様で主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカが不要動作した場合は
誠に恐縮ではございますが、製品表面の機種名及び製造年月日をご確認のうえ、弊社にお申し出下さい
ますよう謹んでお願い申し上げます。弊社、ならびに関係各署のご協力を頂き、主幹漏電ブレーカを無償
交換させていただきます。
ご使用中のお客様には、大変ご迷惑お掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

●対象製品：主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

<機種名>

型式番号	定格電流	定格感度電流
GK58N	30, 40, 50A	F30
GK68N	60A	F30
GK58WN	30, 40, 50A	F30
GK68WN	60A	F30

<対象期間：製造年月日>

2004年7月1日から2004年10月31日まで
(製造年月日：040701～041031まで)

ホーム分電盤



主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ



●緊急時の応急処置

過電圧検出リード線 N(白色のリード線)の切断により、一時的に欠相保護機能を停止させ
主幹漏電ブレーカを復帰させることができます。但し、欠相保護機能を一時的に停止した場合は
早急に主幹漏電ブレーカを交換していただきますよう、お願い申し上げます。
注1) 上記作業は、必ず電気工事士の資格を有している方が行なってください。

●お問合せ先

日東工業株式会社

・ お客様相談室 : 0561-64-0152 FAX : 0561-62-3911

<https://www.nito.co.jp/toiawase/>

(2021年11月1日連絡先改定)

【受付時間】 9:00～17:00 (但し、土、日、祝日及び 弊社の休日は除きます)